

Probenbezeichnung **Umformpresse**
 Komponente **Umlaufschmiersystem**
 Nummer der aktuellen Probe **1700882**

+49 8034-9047-210

Seite 1 von 1

OELCHECK GmbH · Kerschelweg 28 · 83098 Brannenburg

Maschinentyp: **Presse**
 Hersteller: **ABC**
 Ölbezeichnung: **Mobil Mobilgear 629**
 Ölmenge im System: **850 l**

Beispielbericht
 Analysenumfang: Analysenset 3

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Blei und Kupfer durch Buntmetallverschleiß (z.B. Bronze) erhöht. Die Additivierung weicht von den Referenzwerten des Frischöles ab. Mögliche Ursachen sind ein anderer Öltyp oder Vermischung. NZ (Neutralisationszahl bzw "Säurezahl") höher als erwartet, aber noch nicht kritisch. Mögliche Ursache: Oxidation bzw. Ölalterung. Ich rate Ihnen, falls nicht schon geschehen, möglichst bald einen Ölwechsel vorzunehmen.

Dipl.-Ing. Rüdiger Krethe

Gesamtbewertung



Achtung

ANALYSENERGEBNISSE			Aktuelle Probe	Frühere Untersuchungen	
LABORNUMMER			1700882	1700883	
GESAMTBEWERTUNG					
Untersuchungsdatum			06.06.2018	26.09.2016	
Datum Probenentnahme			14.05.2018	18.09.2016	
Datum letzter Ölwechsel			11.07.2014	11.07.2014	
Nachfüllmenge seit Wechsel	l		250	90	
Laufzeit seit Wechsel	h		16660	8320	
Laufzeit gesamt	h		27690	19350	
Öl gewechselt			Nein	Nein	
VERSCHLEIß					
Eisen	Fe	mg/kg	4	2	
Chrom	Cr	mg/kg	0	0	
Zinn	Sn	mg/kg	0	0	
Aluminium	Al	mg/kg	0	0	
Nickel	Ni	mg/kg	0	0	
Kupfer	Cu	mg/kg	15	1	
Blei	Pb	mg/kg	19	1	
Molybdän	Mo	mg/kg	0	0	
PQ-Index	-		< 25	< 25	
VERUNREINIGUNG					
Silizium	Si	mg/kg	5	3	
Kalium	K	mg/kg	3	0	
Natrium	Na	mg/kg	0	0	
Wasser K. F.	ppm		549	284	
ÖLZUSTAND					
Viskosität bei 40°C	mm²/s		138.90	140.90	
Viskosität bei 100°C	mm²/s		14.87	14.31	
Viskositätsindex	-		108	99	
Oxidation	A/cm		1	4	
IR-Index	-		99.12	99.53	
ADDITIVE					
Kalzium	Ca	mg/kg	343	55	
Magnesium	Mg	mg/kg	0	0	
Bor	B	mg/kg	15	3	
Zink	Zn	mg/kg	152	47	
Phosphor	P	mg/kg	365	208	
Barium	Ba	mg/kg	0	0	
Schwefel	S	Gew.-%	1.15	0.88	
ZUSATZTESTE					
AN / NZ	mgKOH/g		1.79	0.67	

Probe und Deckel



Infrarot-Spektrum

